

BIZTONSÁGI ELŐINTÉZKEDÉSEK AZ ESETLEGES BALESETI VESZÉLYEK ELKERÜLÉSÉRE

A köszörűszerszámmal történő testi érintkezés

- A köszörűszerszámok alkalmazásánál nagy óvatosságra és körültekintésre van szükség. Hosszú haj összekötése feltétlenül szükséges, bő ruházat, nyakkendő és ékszer viselése elkerülendő.
- A köszörűtárcsa felszerelése vagy kicserélése előtt meg kell akadályozni a gép nem szándékozott bekapcsolását. Ha szükséges, meg kell szakítani az áramszolgáltatást.
- Ne kapcsolja ki soha a gépre felszerelt biztonsági berendezéseket és győződjön meg azok előírászerű állapotáról és felszereléséről, mielőtt bekapcsolja a gépet.
- Kézi köszörűgépek alkalmazása vagy a köszörülési folyamatnál a munkadarab kézzel történő hozzávetése esetén védőkesztyű és alkalmas munkaruha viselése alapvetően szükséges. A munkakesztyű védőfoka legalább az EN 388 szabvány 2. kategóriájának feleljen meg.
- A gép kikapcsolása után győződjünk meg arról, hogy a gép teljesen leállt, mielőtt felügyelet nélkül hagyjuk..

A köszörűszerszám töréséből származó sérülések

- A köszörűszerszámok kezelése rendkívüli körültekintést igényel, mert ezek könnyen megsérülhetnek. Alkalmazásuk előtt győződjön meg a gyártmányok sérülésmentességéről.
- Köszörűszerszámokat úgy kell raktározni, hogy a nedvesség, fagy valamint nagy hőmérsékletingadozások által okozható káros hatásokat és a fizikai sérüléseket el tudjuk kerülni.
- Csiszolóvászsonokat 18 –22°C közötti hőmérsékleten és 45-65 % relatív nedvesség-tartalom mellett kell tárolni.
- Csiszolószalagokat legalább 50 mm átmérőjű rudakon vagy kampókon kell raktározni.
- Ne használjon soha köszörűszerszámokat a megadott szavatossági időn túl. Ha nincs megadva a szavatossági idő, akkor a következő felhasználhatási időtartamokat vegye tekintetbe: műanyag és shellack kötésű termékek 3 év, gumikötésű köszörűtárcsák: 5 év, kerámiai kötésű köszörűtárcsák: 10 év.
- Vegye figyelembe a köszörülési termékeken, illetve azok csomagolásán található figyelmeztető és biztonsági utalásokat:



Nem engedélyezett kézi, vagy kézi hozzávetésű köszörüléshez



Nem engedélyezett nedves köszörüléshez



Nem engedélyezett oldalazó köszörüléshez



Ne használja, ha megrongálódott



Csak támasztótányérral együtt engedélyezett

csak nedves köszörüléshez



csak zárt munkatérben használható

Tartsa be a biztonsági előírásokat



Használjon védőszemüveget



Használjon fül – zajvédőt



Használjon védőkesztyűt



Használjon porvédő álarcot

- Használjon mindig az adott munkára alkalmas köszörűszerszámot. Ne használjon soha nem egyértelműen azonosítható szerszámokat.
- A tárcsa felszerelésénél vegye figyelembe az etiketten vagy a köszörűszerszámon feltüntetett utalásokat, pl. a forgási irányra vagy a felfogás módjára vonatkozóan.
- A tárcsa felszerelésénél soha ne alkalmazzon erőszakot és ne eszközöljön változtatásokat a köszörűszerszámon.
- Ne lépje túl soha a tárcsa maximálisan megengedett munkasebességét.
- Gondoskodjon arról, hogy mindig a célnak megfelelő felfogó tányérok kerüljenek használatra és hogy ezek mindig jó állapotban, szennyezés (pl. köszörülési) - mentesen legyenek.
- Ahol elő van írva, használjon papír- vagy műanyag közbülső betétet a köszörű-tárcsa és a felfogó tárcsák között.
- Ne húzza meg a feszítőcsavart túlságosan erősen.
- A tárcsa felszerelése után egy legalább 30 másodpercig tartó probaüzemeltetést kell végezni, a tárcsát munkasebességgel pörgetni a szakszerűen felszerelt védőburkolat alatt.
- Ugy tartózkodjon a köszörűgép mellett, hogy a köszörűtárcsa esetleges robbanásánál a szétrepülő darabok önt ne tudják eltalálni.
- Soha ne távolítsa el a védőburkolatot a gépből; gondoskodjon arról, hogy a védőburkolat mindig jó műszaki állapotban legyen és szakszerűen legyen felszerelve.
- A munkadarabot biztosan és szakszerűen kell befogni; a munkadarab felfogását helyesen és stabilan kell elvégezni.
- A köszörűgépet csak akkor szabad beindítani, ha a tárcsa és a munkadarab között nincs érintkezés.
- A köszörűtest mechanikus megrongálását, amit erőráhatás, lökések vagy felmelegedés által lehet eszközölni, mindenképpen el kell kerülni.
- Köszörüljünk mindig a köszörűtest rendeltetésszerű felületével. Kerüljük el a csiszolószalagok széleivel történő köszörülést, használjuk ehhez lehetőség szerint a szalagok köztérső sávját.
- Kerüljük el a leblokkolást és az egyenlőtlen kopást, hogy ezzel biztosítsuk a köszörűszerszám hatékony munkateljesítményét. Ha szükséges, hajtunk végre rendszeresen a leszabályozást.
- A köszörűgép kikapcsolása után hagyjuk a köszörűtestet természetes úton leállni anélkül, hogy annak a felületére nyomást gyakorolnánk.
- A gép leállítása előtt kapcsoljuk ki a hűtőfolyadék beadagolását és pörgessük ki a felesleges hűtő/kenőfolyadékot a köszörűtárcsából.
- Nem üzemelő csiszolószalagokat kifeszítetlen állapotban kell hagyni.

Abrazív szemcsék, szikra- por- és ködképződés

- A köszörűpor belélegzése tüdőkárosodáshoz vezethet.
- Minden száraz köszörülési folyamatot poreszívó berendezéssel kell ellátni.
- Soha ne használjon köszörűtesteket éghető folyadékok közelében.
- Száraz köszörülésnél porvédő álarcok használata az EN 149 szerint akkor is ajánlatos, ha van elszívó berendezés.
- Védőburkolatot vagy –fedelelet úgy kell beállítani, hogy azok a keletkező szikrákat és köszörűszemcséket a munkavégző testétől eltérítsék.
- A közelben tartózkodó személyek védelmére kiegészítő intézkedések szükségesek.
- Védőszemüveg használata minden köszörülési folyamatnál alapvetően ajánlatos.
- Kézi köszörüléshez védőszemüveg vagy – álarc viselése ajánlatos.
- A védőszemüveg biztonsági fokának kiválasztásához az EN 166 szabvány B fokozata irányadó.
- Válassza mindig az igazán alkalmas köszörűszerszámot! A nem megfelelő gyárt- mányok sok köszörűszemcsét veszítenek és nagy porképződést okozhatnak.